

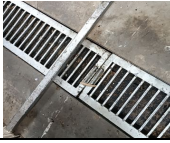
	BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU	Yayın Tarihi:	09/09/2024
		Rapor Sayfa Sa.	21
		Rev. Tarihi:	-
İşyeri Adresi	Tuzcumurat Mah. Hamdibey Cad. No:198 10300 Edremit/BALIKESİR		
Raporun Hazırlandığı Tarih	09/09/2024		
Sigorta Sicil No	1 8541 01 01 1077337 010 08 39 000		
Rapor Geçerlilik Tarihi	6 YIL		
İşyeri Tehlike Sınıfı	Az Tehlikeli	Tehlikeli	Çok Tehlikeli
	✓		
Risk Değerlendirme Ekibi			
Unvan	Ad Soyad	İmza	
İşveren/İşveren Vekili	Doç.Dr.Raif SAKİN		
İş Güvenliği Uzmanı	Dilara ÖZESMER		
İşyeri Hekimi	-		
İşyeri Çalışan Temsilcisi	Sadet COZA		
İşyeri Çalışan Temsilcisi	Çağlar Mustafa GÜNDOĞAN		
İşyeri Çalışan Temsilcisi	Murat ÖZTÜRK		
İşyeri Çalışan Temsilcisi	Hayrettin ARICI		
Edremit Zeytincilik Enstitüsü Temsilcisi	Dr.Öğr.Üyesi Tuba ÖNCÜL ABACIGİL		
Destek Elemanı	Öğr.Gör.Mehmet ALGİL		
Bilgi Sahibi Çalışan Yüksekokul Sekreteri	Ferhat GÜNDÜZ		
 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ			

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU								RİSK	ETKİ (ŞİDDET)					
RİSKLER		ÖNLEM ÖNCESİ DERECELENDİRME			ÖNLEM SONRASI DERECELENDİRME			OLASILIK	1 (çok hafif)	2 (hafif)	3 (orta)	4 (ciddi)	5 (çok ciddi)	
RİSK GRUPLARI	AÇIKLAMA	SAYI (ADET)	RİSK PUANLARI	SAYI (ADET)	SAYI (ADET)	RİSK PUANLARI	SAYI (ADET)							
1. DERECE RİSKLER	Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis, bina, üretim veya çevrenin kapatılması gerekmektedir.	67	25	0	0	25	0	1 (çok düşük)	1 Önemsiz Riskler	2 Düşük	3 Düşük	4 Düşük	5 Orta	
			20	10		20	0		2 (düşük)	2 Düşük	4 Düşük	6 Orta	8 Orta	10 Yüksek
			16	57		16	0		3 (orta)	3 Düşük	6 Orta	9 Orta	12 Yüksek	15 Yüksek
2. DERECE RİSKLER	Kısa dönemde iyileştirici tedbirler alınmalıdır. Risklerin uyarı işaretleri ile tanımlamaları ve yasaklamaları yapılmalıdır.	29	15	1	0	15	0	4 (yüksek)	4 Düşük	8 Orta	12 Yüksek	16 Çok Yüksek	20 Çok Yüksek	
			12	28		12	0		5 (çok yüksek)	5 Orta	10 Yüksek	15 Yüksek	20 Çok Yüksek	25 Katlanılamaz
			10	0		10	0							
3. DERECE RİSKLER	Uzun dönemde iyileştirilebilir faaliyetler planlanmalı, şiddeti yüksek olan riskler için kontrol sistemleri kurulmalıdır. Eğitimler ile çalışanların mesleki yeterlilik düzeyleri artırılmalıdır.	2	9	2	11	9	0	5 (çok yüksek)	5 Orta	10 Yüksek	15 Yüksek	20 Çok Yüksek	25 Katlanılamaz	
			8	0		8	0							
			6	0		6	0							
			5	0		5	11							
4. DERECE RİSKLER	Faaliyet gözetim altında tutulmalıdır. Uygunluğu periyodik olarak gözden geçirilmelidir.	0	4	0	87	4	68							
			3	0		3	19							
			2	0		2	0							
			1	0		1	0							
DERECELENDİRİLMEMİŞ RİSKLER		Risk derecelendirmesi yapılmamıştır.	0	0	1	0	0	0						
TOPLAM		98		TOPLAM	98									

I. Öncelikli Tehlikeler	II. Öncelikli Tehlikeler	III. Öncelikli Tehlikeler	IV. Öncelikli Tehlikeler
25, 20, 16 Çok Yüksek Risk	15, 12, 10 Yüksek Risk	9, 8, 6, 5 Orta Seviye Risk	4, 3, 2, 1 Kabul Edilebilir Risk

I. Öncelikli Tehlikeler	II. Öncelikli Tehlikeler	III. Öncelikli Tehlikeler	IV. Öncelikli Tehlikeler
25, 20, 16 Çok Yüksek Risk	15, 12, 10 Yüksek Risk	9, 8, 6, 5 Orta Seviye Risk	4, 3, 2, 1 Kabul Edilebilir Risk

		BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMIT MESLEK YÜKSEK OKULU RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU												Doküman No:İSG-RD-027 Yayın Tarihi: 09/09/2024 Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00							
TEHLİKELERE GÖRE RİSK SİYAYESİNİN TESPİT TABLOSU																DÜZELTİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU					
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	GörölÖrnekGöröl	Etilenecek Kişiler	RD			Öncelik Sırası	Yapılmas Gereken Düzeltici Önleyici Faaliyet	Termin Tarihi	RD			Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet	
								O	S	RP				O	S	RP					
1	Subunhane	Yüksekte çalışma	Yüksekte düşme	Yaralanma	Yüksekte biden düşme tehlikesi mevcuttur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Yüksek Risk	Uygun koruluk yapılarak önlem alınmalıdır.	2 ay	1	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
2	Subunhane	Merdiven kullanımı	Yüksekte düşme	Yaralanma	Merdivenlerde koruluk bulunmamaktadır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	2	Yüksek Risk	Uygun koruluk yapılarak önlem alınmalıdır.	2 ay	1	3	3	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
3	Subunhane	Acil durumlar	Yangın söndürme tiplerinin yanlış konumlandırılması	Acil durumlarda geçim idahale, tüplerin farhedilemesi, tüpün devrilmesi sonucu infilaklemesi veya tüpün hasar görmesi	Yangın tüplerinin duvara montelenmediği görülmüştür.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Yüksek Risk	Yangın tipleri yerden en fazla 90 cm yukarıda olacak şekilde asma aparatıyla duvara asılmalıdır.	2 ay	1	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
4	Subunhane	Zeminler	Kaygan zemin	Kayma, düşme, yaralanma	Üretim hatında sabun parçaları bulunmaktadır, kaygan zemin mevcuttur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Kaygan zemine karşı önlem alınmalıdır. Hat çevresinde kaydırmaz halı kullanılabilir veya hat çevresi tehnelik/öpukluk ile surlandırılarak sabunun döktüğü alana erişim engellenebilir.	1 ay	1	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
5	Zeytincilik Tesisi	Acil durumlar	İlyardım malzemelerinin bulunmaması	Kesik, yaralanma, kınyasal sıçraması, ilyardım gerektiren durumlarda müdahale edilememesi	İlyardım malzemeleri mevcuttur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	2	Yüksek Risk	İlyardım malzemelerinin miktarı ve son kullanma tarihleri düzenli aralıklarla kontrol edilerek her zaman hazır bulundurulmalıdır.	Düzenli Kontrol	1	3	3	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		

						BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMIT MESLEK YÜKSEK OKULU RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU										 Doküman No:İSG-RD-027 Yayın Tarihi: 09/09/2024 Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00									
TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU																DÜZELTİMLERİN YERİNE FAALİYET TESPİT TABLOSU									
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	GörölÖrnekGöröl	Etilenemek Kijiler	RD			Risk Derecesi	Öncelik	Yapılmas Gereken Düzeneleyici Önlüyici Faaliyet	Termin Tarihi	RD			Risk Derecesi	Öncelik	Soruolu	Gerçeleleme Tarihi	Gerçeleşen Faaliyet			
								O	S	RP					O	S	RP								
6	Zeytincilik Tesisi	Elektrik/elektrikle çalışma	Elektrik panoları önünde yalıtılan paspas olmaması	Elektrik çarpması	Elektrik panolarının önünde yalıtılan paspas mevcut değildir. Pano önüne malzeme istifli yapıldığı görülmüştür.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Elektrik panolarının önüne yalıtılan paspas temin edilmelidir. Elektrik pano önlerine malzeme konulmamalıdır.	1 ay	1	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili						
7	Zeytincilik Tesisi	Zeminler	Kot farkı	Takılma, yaralanma	Zeminde kot farkı bulunur engel mevcuttur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	2	Yüksek Risk	Kot farkı bulunan alanlar işaretlenerek görünürlüğü artırılmalıdır.	2 ay	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili					
8	Zeytincilik Tesisi	Zeminler	Dağınık halde bulunan kablolar veya hortumlar	Takılma, yaralanma	Dağınık halde bulunan kablolar/hortumlar mevcuttur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	2	Yüksek Risk	Dağınık halde bulunan kablolar/hortumlar takılma/düşme tehlikesi oluşturmayacak şekilde düzenlenmelidir.	1 ay	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili					
9	Zeytincilik Tesisi	Makine/ekipmanlar	Uyarı levhalarının olmaması	Kesilme, yaralanma, uyarı elektrik çarpması	Uyarı levhaları mevcuttur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Yüksek Risk	Mevcut durum korunmalıdır.	-	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili					
10	Zeytincilik Tesisi	Zeminler	Dağınık halde bulunan kablolar veya hortumlar	Takılma, yaralanma	Dağınık halde bulunan kablolar/hortumlar mevcuttur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	2	Yüksek Risk	Dağınık halde bulunan kablolar/hortumlar takılma/düşme tehlikesi oluşturmayacak şekilde düzenlenmelidir.	1 ay	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili					

	BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEK OKULU RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU													Doküman No: İSG-RD-027 Yayın Tarihi: 09/09/2024 Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00									
TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU																	DÜZELTİMLERİN YERİNE FAALİYET TESPİT TABLOSU						
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	Görül/Olacak Görül	Etilenecek Kişiler	RD			Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Yapılması Gereken Düzeltici/Önleyici Faaliyet	Tartışma Tarihi	RD			Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Sorumlu İşveren Vekili	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet	
								O	S	RP					O	S	RP						
11	Sofralık Zeytin İşleme Tesisi	Elektrik/Elctrik le çalışma	Elektrik panoları önüne malzeme istif yapılması	Elektrik çarpması, yangın anında malzeme istif yapıldığı malzeme panoya malzeme ile devrilir. Yangın edilememesi veya yangının büyümesi	Pano önüne malzeme istif yapıldığı görüldü. Pano üzerinde uyarı levhası mevcut değildir. Yalıtım paspası mevcut değildir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Elektrik panolarının önüne yalıtım paspası temin edilmelidir. Elektrik pano önlerine malzeme konulmamalıdır. Tüm elektrik panolarının üzerinde uyarı levhaları olmalıdır.	1 ay	1	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili				

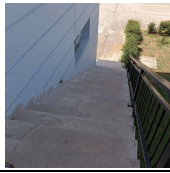
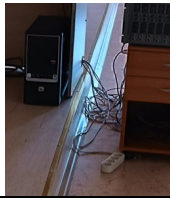
 
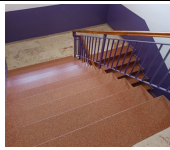
		BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMIT MESLEK YÜKSEK OKULU RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU												Doküman No:İSG-RD-027 Yayın Tarihi: 09/09/2024 Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00									
TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU																DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU							
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	Görül Örnek Görül	Etiketlenen Kişiler	RD			Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Yapılması Gereken Düzeltici Önleyici Faaliyet	Tercih Tarih	RD				Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet	
								O	S	RP					O	S	RP	Risk Derecesi					
12	Makine ve Metal Bölümü Malzeme Deposu	Depolama	Keskin, sivri kenarlı malzemeler	Kesilme, yaralanma	Keskin kenarlı profiller mevcuttur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	2	Yüksek Risk	Keskin kenarlı malzemelerin raf dışına taşmayacak şekilde depolanması önerilir. Bu mümkün değil ise keskin kenarlar kauçuk tıpa vb malzeme ile kapatılmalı veya keskin kenarların görünürlüğünü artıracak tedbirler alınmalıdır.	2 ay	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
13	Makine ve Metal Bölümü Malzeme Deposu	Kaldırma-iletme ekipmanları	Caraskalın maksimum yük kapasitesinin belirtilmemiş olması	Yükün seyrilmesi, düşmesi sonucu yaralanma	Uyarı levhası mevcut değildir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Caraskalın taşıma kapasitesi belirtilmeli ve çalışma alanına "Caraskal ile Kaldırılan Yük Ahında Durma", "Caraskal Çalışma Alanına Yaklaşma" vb. uyarı levhaları asılmalıdır.	1 ay	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
14	Makine ve Metal Bölümü Malzeme Deposu	Makine/ekipman/tezgahlar	Köşebent, Demir ve Sac Makası uyarı levhaları	Kesilme, yaralanma, uyarı levhası parçalanması	Çalışma talimatı ve uyarı levhaları mevcut değildir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Tüm makine/ekipman/tezgahların güvenli çalışma talimatı ve uyarı levhaları çalışma alanında asıl bulunmalıdır.	1 ay	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			

		BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMIT MESLEK YÜKSEK OKULU RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU												Doküman No:İSG-RD-027 Yayın Tarihi: 09/09/2024 Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00								
TEHLİKELERE GÖRE RİSKSİYAYESİNİN TESPİT TABLOSU																DEĞERLENDİRİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU						
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	GörölÖrnekGöröl	Etilenemek Kişiler	O	R	D	R	Öncelik Sırası	Yapılmas Gereken Dönemeyici Öncelikli Faaliyet	Termin Tarihi	O	R	D	R	Öncelik Sırası	Soruşturulan Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet
								S	P	P	P				S	P	P	P				
15	Talaşlı İmalat Atölyesi	Makine/çalışma n/tezgahlar	Sütlünlü madap tezgahının muhafazasının olmaması	Parça fırlaması, yaralanma	İşlem bölgesinde koruyucu muhafaza mevcut değildir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Koruyucu muhafaza temin edilmeli ve çalışma boyunca kullanılması sağlanmalıdır.	1 ay	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
16	Talaşlı İmalat Atölyesi	Makine/çalışma n/tezgahlar	Torna tezgahında çalışma	Parça fırlaması, yaralanma, ölüm	Uyarı levhaları ve çalışma talimatları mevcuttur. Koruyucu muhafazalar mevcuttur. Acil stop butonları mevcuttur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Mevcut durum korunmalıdır. Bilgilendirme: Bol giysiler giyilmemeli, yüzük/bileklik vb. takı kullanılmamalı, çalışma boyunca kişisel koruyucu donanımlar kullanılmamalı, talaş temizliği fırça ile yapılmalı, koruyucu muhafazalar çıkarılmamalıdır. <u>Atölyelere öğrenciler sadece atölye sorumlusu eşliğinde girebilir ve tezgahlarda çalışma yapılabilir.</u>	Sürekli kontrol	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
17	Talaşlı İmalat Atölyesi	Makine/çalışma n/tezgahlar	CNC makinasında çalışma	Parça fırlaması, yaralanma, ölüm	Emniyet switchi ve acil stop butonu mevcuttur. Uyarı levhaları ve çalışma talimatları mevcuttur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Mevcut durum korunmalıdır. Bilgilendirme: Bol giysiler giyilmemeli, yüzük/bileklik vb. takı kullanılmamalı, çalışma boyunca kişisel koruyucu donanımlar kullanılmamalı, talaş temizliği fırça ile yapılmalı, koruyucu muhafazalar çıkarılmamalıdır. <u>Atölyelere öğrenciler sadece atölye sorumlusu eşliğinde girebilir ve tezgahlarda çalışma yapılabilir.</u>	Sürekli kontrol	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
18	Talaşlı İmalat Atölyesi	Elektrik/elektrik ile çalışma	Elektrik panolarının önünde yalıtılan paspas olmaması	Elektrik çarpması	Elektrik panolarının önünde yalıtılan paspas mevcut değildir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Elektrik panolarının önüne yalıtılan paspas temin edilmelidir.	1 ay	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
19	Talaşlı İmalat Atölyesi	Acil durumlar	Yangın söndürme tüplerinin yanlış konumlandırılması	Acil durumlarda geç müdahale, tüplerin farkedilememesi, tüpün devrilmesi sonucu infilak etmesi veya tüpün hasar görmesi	Yangın tüplerinin önüne malzeme konulduğu görülmüştür.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Yüksek Risk	Yangın söndürme cihazlarının önü boş bırakılmalı, malzeme istifli yapılmamalıdır. Ayrıca yangın tüpleri yerden en fazla 90 cm yukarıda olacak ve herkes tarafından kolayca görülmür olacak şekilde asma aparatıyla duvara asılmalıdır.	2 ay	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
20	Talaşlı İmalat Atölyesi	Makine/çalışma n/tezgahlar	Kaynak işleri	Göz rahatsızlıkları, sıcak iş parçasına temas sonucu yaralanma, elektrik kazaları, kaynak dumanından zehirlenme	Kaynak paravaneleri ve kaynak dumanı toplama sistemi mevcuttur. Oksijen tüpleri zincirle sabitlenmiştir. Uyarı levhaları ve çalışma talimatları mevcuttur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Mevcut durum korunmalıdır. Bilgilendirme: Bol ve cepli giysiler giyilmemeli, çalışma boyunca kişisel koruyucu donanımlar kullanılmamalıdır. <u>Atölyelere öğrenciler sadece atölye sorumlusu eşliğinde girebilir ve tezgahlarda çalışma yapılabilir.</u>	Sürekli kontrol	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		

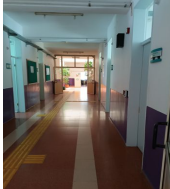
		BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMIT MESLEK YÜKSEK OKULU RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU												Doküman No:İSG-RD-027 Yayın Tarihi: 09/09/2024 Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00								
TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU														DÜZELTİLENDİRİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU								
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	Görül/OrganGörül	Etilenecek Kişiler	RD			Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Yapılacak Gereken Düzeltici Önleyici Faaliyet	Tespit Tarihi	RD			Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleştirme Tarihi	Gerçekleştirilen Faaliyet	
								O	S	RP					O	S	RP					
21	Talash İnşaat Atölyesi	Acil durumlar	İlyardım malzemelerinin bulunmaması	Kesik, yaralanma, kırıyasaı sızması, ilyardım gerektiren durumlarda müdahale edilememesi	İlyardım malzemeleri mevcut değıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	2	Yüksek Risk	İlyardım malzemeleri temin edilmelidir. Ayrıca ilyardım malzemelerinin miktarı ve son kullanma tarihleri düzenli aralıklarla kontrol edilerek her zaman hazır bulundurulmalıdır.	2 ay	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
22	Talash İnşaat Atölyesi	Makine/çalışma tezgahları	Taş makinesi ile çalışmalar	Parça fırlaması, yaralanma, ölm	Uyarı levhaları ve çalışma talimatları mevcuttur. Korumacı muhafazalar mevcuttur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Mevcut durum korunmalıdır. Bilgilendirme: Bol giyiler giyilmemeli, yüzükbüleklik vb. tala kullanılmamalı, çalışma boyunca kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalı, talaş temizliği fırça ile yapılmalı, koruyucu muhafazalar çıkarılmamalıdır. <u>Atölyelere öğrenciler sadece atölye sorumlusu eşliğinde girebilir ve tezgahlarda çalışma yapılabilir.</u>	Sürekli kontrol	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
23	Talash İnşaat Atölyesi	Tertip-düzen	Tertip-düzen eksikliği	İş kazaları	Atölyede tertip-düzen sağlandığı görülmüştür.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Mevcut durum korunmalıdır.	Sürekli kontrol	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
24	Mekatronik Atölyesi	Elektrik/elektronik çalışma	Dağılmış halde bulunan kablolar	Takılma, düşme, yaralanma	Dağılmış halde bulunan kablolar mevcuttur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	2	Yüksek Risk	Dağılmış halde bulunan kablolar takılma/düşme tehlikesi oluşturmayacak şekilde düzenlenmelidir. Kablolar, kablo kanalı vb. kapalı bir sistem içerisinde geçirilmelidir.	1 ay	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
25	Yenilenebilir Enerji Atölyesi	Elektrik/elektronik çalışma	Açıkta kablolar	Elektrik çarpması	Açıkta kablolar mevcuttur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Açıkta bulunan kablolar için önlem alınmalı, kanalı içerisinde geçirilmelidir.	1 ay	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
26	Yenilenebilir Enerji Atölyesi	Makine/çalışma tezgahları	Sürekli matkap tezgahının koruyucu muhafazasının olmaması	Parça fırlaması, yaralanma	İşlem bölgesinde koruyucu muhafaza mevcut değıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Koruyucu muhafaza temin edilmeli ve çalışma boyunca kullanılması sağlanmalıdır. Bilgilendirme: Bol giyiler giyilmemeli, yüzükbüleklik vb. tala kullanılmamalı, çalışma boyunca kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalı, talaş temizliği fırça ile yapılmalı, koruyucu muhafazalar çıkarılmamalıdır. <u>Atölyelere öğrenciler sadece atölye sorumlusu eşliğinde girebilir ve tezgahlarda çalışma yapılabilir.</u>	1 ay	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		

						BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMIT MESLEK YÜKSEK OKULU RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU																Doküman No:İSG-RD-027 Yayın Tarihi: 09/09/2024 Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00													
TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU																		DÜZELTİMLERİN YERİNE GELİŞİMLERİNİN TESPİT TABLOSU																	
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	Görüş/Örnek Görüş	Etilenmecek Kişiler	O	R	D	S	RP	Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Yapılması Gereken Düzeltici Önleyici Faaliyet	Termin Tarihi	O	R	D	S	RP	Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet									
								4	4	16	1	4					4	4	4	4	4						4	4							
27	Yenilenebilir Enerji Atölyesi	Elektrik/elektrikle çalışma	Elektrik panoları önüne malzeme istif yapılması	Elektrik çarpması, yangın anında malzeme istifinden dolayı panoya müdahale edilememesi veya yangının büyümesi	Pano üzerinde uyarı levhası mevcut. Yalıtılan paspas mevcut.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1		Cok Yüksek Risk		Elektrik panolarının önüne yalıtılan paspas temin edilmelidir. Tüm elektrik panolarının üzerinde uyarı levhaları olmalıdır.	1 ay	1	4	4	4		Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili												
28	Genel	Merdiven kullanımı	Merdivenlerde kaymaz bant olmaması	Kayma, düşme, yaralanma	Kaymaz bant bulunmayan merdivenler mevcuttur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	2		Yüksek Risk		Merdivenlere kaymaz bant yapıştırılmalıdır.	2 ay	1	3	3	4		Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili												
29	Güneş Enerjisi	Elektrik/elektrikle çalışma	Açıkta kablolar	Elektrik çarpması, yağmur vb. olumsuz hava şartlarında kabloların ısı teması	Açıkta kablolar mevcuttur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1		Cok Yüksek Risk		Açıkta bulunan kablolar için önlem alınmalı, kanal içerisinden geçirilmelidir.	1 ay	1	4	4	4		Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili												
30	İş ekipmanları	Jeneratör	Yetersiz kilitlerin erişimi	Yangın, yaralanma, ölüm	Jeneratör odası kapalı ve kilitli tutulmaktadır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1		Cok Yüksek Risk		Mevcut durum korunmalıdır.	Sürekli kontrol	1	4	4	4		Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili												
31	İş ekipmanları	Jeneratör	Uyarı levhalarının olmaması	Yangın, yaralanma, ölüm	Uyarı levhaları artırılmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1		Cok Yüksek Risk		"DİKKAT! ELEKTRİK TEHLİKESİ" "JENERATÖRE YAKLAŞMA VE DOKUNMA" "SİGARA VE AÇIK ALEVLE YAKLAŞMAK YASAKTIR" uyarı levhaları ve kullanma talimatları yer almalıdır. Ayrıca, acil durumda ulaşabileceğiniz bir kişinin telefon numarası ve diğer gerekli iletişim bilgileri de burada bulunmalıdır.	1 ay	1	4	4	4		Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili												
32	İş ekipmanları	Jeneratör	Periyodik kontrollerin yapılmaması	Yangın, yaralanma, ölüm	Periyodik kontrol mevcut değildir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1		Cok Yüksek Risk		Jeneratörün bir yılı geçmeyen süreler içinde iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişiler tarafından periyodik kontrolleri yapılmalıdır.	1 ay	1	4	4	4		Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili												

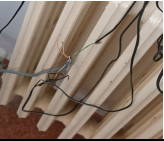
 
						BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMIT MESLEK YÜKSEK OKULU RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU												Doküman No:İSG-RD-027 Yayın Tarihi: 09/09/2024 Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00									
TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVYESİNİN TESPİT TABLOSU																		DEĞERLENDİRİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU									
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	GörölÖrnekGöröl	Etilencek Kişiler	RD			Öncelik Sırası	Yapılmas Gereken Düzeneleyici Önleyici Faaliyet	Termin Tarihi	RD			Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet							
								O	S	RP				O	S	RP											
33	İş ekipmanları	Jeneratör	Acil durumlar	Yangın, yaralanma, ölüm	Jeneratör çevresinde yangın söndürme cihazı mevcut değildir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Jeneratör yanında BC/ABC tipi yangın söndürücü her an hazır bulundurulmalıdır.	1 ay	1	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili								
34	İş ekipmanları	Jeneratör	Motor yağları, antifriz tenekelelerinin uygunsu depolanması	Çevre kirliliği	Jeneratör çevresinde motor yağı, antifriz tenekeşi görülenmiştir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Mevcut durum korunmalıdır.	Sürekli kontrol	1	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili								
35	Genel	Elektrik/ Elektrikde Çalışma	Uyarı levhalarının olmaması, emniyet mesafesi belirlenmemiş olması, kuru otlar	Elektrik çarpması, yangın, ölüm	Elektrik trafo vb. elektrik riski taşıyan bölümlere yetkili olmayan çalışanların girişini engelleyecek güvenlik tedbirleri bulunmadığı görülmüştür.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Trafo, santral vb. elektrik riski taşıyan bölümlere yetkili çalışanlar dışındakilerin girişlerinin engellenmesi amacıyla uyarı levhaları asılmalıdır. Yüksek gerilim hattı çevresi duba/panel çıkışı/alan perdesi vb. ile çevrilerek emniyet mesafesi sağlanmalıdır. Özellikle yaz aylarında yangın tehlikesi bulunduğundan trafo çevresindeki kuru otlar temizlenmelidir.	1 ay	1	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili								
36	Genel	Yüksekte çalışma	Uygun olmayan çalışma platformu	Yüksekten düşme, yaralanma	Çalışma platformu standartlara uygun değildir.		Çalışanlar	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Çalışma platformlarında kırılma çökme tehlikesinden dolayı aşap malzeme kullanılmamalıdır. Standartlara uygun koruklu çalışma platformları kullanılmalıdır. Çalışma platformunun ayakları kilitlenebilir tıclerleki olmalı, çalışma sırasında hareket etmemesi sağlanmalıdır. Platformda uygun koruluk ve tıcleniletopuduk bulunmalıdır.	1 ay	1	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili								
37	Konferans Salonu	Acil durumlar	Acil çıkış kapı ve yönlendirme levhalarının bulunmaması	Acil durumlarda acil çıkış kapsamı farhedilememesi, geç tahliye, panik kargaşa	Acil çıkış yönlendirme levhaları mevcut değildir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Yüksek Risk	Acil çıkış yönlendirme levhaları asılmalıdır.	2 ay	1	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili								
38	Konferans Salonu	Acil durumlar	Yangın merdiveni üzerine malzeme istif	Acil durumlarda geç tahliye, merdiven üzerindeki engellere takılma, düşme	Yangın merdiveni engeller mevcuttur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Acil çıkış yolları ve kapıları her zaman temiz ve açık tılnmalıdır. Acil çıkış yolları üzerinde hiçbir malzeme/engel bulunmamalıdır.	1 ay	1	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili								

		BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMIT MESLEK YÜKSEK OKULU RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU												Doküman No:İSG-RD-027 Yayın Tarihi: 09/09/2024 Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00								
TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU																DÜZELTİMLERİN ÖLÇÜMLÜ FAALİYETİ TESPİT TABLOSU						
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	GörölÖrnekGöröl	Etilenecek Kişiler	O	S	RP	Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Yapılması Gereken Düzeltici Ölçümlü Faaliyet	Termin Tarihi	O	S	RP	Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet
39	Konferans Salonu	Acil durumlar	Merdivenlerde kaymaz bant olmaması	Kayma, düşme, yaralanma, panik ve kargaşa	Kaymaz bulunmayan merdivenler mevcuttur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Yüksek Risk	Yangın merdiveni de dahil olmak üzere tüm merdivenlere kaymaz/düşme tehlikesine karşı kaymaz bant yapıştırılmalıdır.	2 ay	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
40	Konferans Salonu	Elektrik/ Elektrikde Çalışma	Dağınık halde bulunan kablolar	Çalışma ortamında bulunan kabloların düşme sonucu yaralanma ve iş kazaları	Dağınık halde bulunan kablolar mevcuttur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Çok Yüksek Risk	Çalışma alanında kullanılan kabloların toplanması ve düşmeyi önleyecek şekilde kullanılmalı, açığa bırakılmamalıdır.	2 hafta	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
41	Genel	Elektrik/ Elektrikde Çalışma	Elektrik prizlerinin sağlam olmaması	Elektrik çarpması ve ölüm	Hasarlı prizler mevcuttur. Düzeltilmelidir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Çok Yüksek Risk	Prizlerin sağlam ve temiz olmasına özen gösterilmeli, kırık ve çatlak olan prizler derhal yenisi ile değiştirilmelidir.	2 hafta	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
42	Malzeme Deposu	Terip-düzen	Terip-düzen eksikliği	İş kazaları, takılma, düşme, malzeme devrilmesi sonucu yaralanma	Terip-düzen sağlanmadığı görülmüştür.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	2	Yüksek Risk	Gereksiz malzemeler çalışma alanından kaldırılmalı, depolama alanında yeterli çalışma ve yürüme mesafesi kalacak şekilde düzenleme yapılarak terip-düzen sağlanmalıdır.	2 ay	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
43	Genel	Merdiven kullanımı	Merdivenlerde kaymaz bant olmaması	Kayma, düşme, yaralanma	Kaymaz bulunmayan merdivenler mevcuttur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	2	Yüksek Risk	Merdivenlere kaymaz/düşme tehlikesine karşı kaymaz bant yapıştırılmalıdır.	2 ay	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
44	Genel	Acil durumlar	Yangın söndürme tüplerinin yanlış konumlandırılması	Acil durumlarda geçim bulaşık, tüplerin fark edilememesi, tüplerin devrilmesi sonucu infilak etmesi veya tüplerin hasar görmesi	Yangın tüplerinin yanlış konumlandırıldığı görülmüştür.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Yüksek Risk	Yangın tüpleri yerden en fazla 90 cm yukarıda olacak şekilde asma aparatıyla duvara asılmalı ve diğer amaçlar için kullanılmamalıdır. Yangın tüpleri her zaman yerinde hazır bulundurulmalıdır.	2 ay	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		

		BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMIT MESLEK YÜKSEK OKULU RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU												Doküman No:İSG-RD-027 Yayın Tarihi: 09/09/2024 Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00								
TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU														DÜZELTİMLERİN FAALİYETİ TESPİT TABLOSU								
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	Görül Örnek Görül	Etiklenecek Kişiler	RD			Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Yapılmas Gereken Düzeltici Önleyici Faaliyet	Tartışma Tarihi	RD			Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet	
								O	S	RP					O	S	RP					
45	Genel	Acil durumlar	Yangın söndürme tüplerinin yanlış konumlandırılması	Acil durumlarda geç müdahale, tüplerin fark edilememesi	Yangın tüplerinin kapı arkasına konumlandırıldığı ve görünür olmadığı görülmüştür.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Yüksek Risk	Yangın tüpleri herkes tarafından kolayca görülmür şekilde konumlandırılmalıdır. Kapı arkası vb. yerlerdeki tüplerin yeri değiştirilmelidir.	1 ay	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
46	Genel	Elektrik/ Elektrikde Çalışma	Uyarı levhalarının olmaması	Elektrik çarpması	Elektrik panolarının uyarı levhaları mevcut değildir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Çok Yüksek Risk	Pano çevresine uyarı levhaları konularak olası tehlikeler ve riskler hakkında bilgilendirme yapılmalıdır.	1 ay	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		

		BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMIT MESLEK YÜKSEK OKULU RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU												Doküman No:İSG-RD-027 Yayın Tarihi: 09/09/2024 Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00									
TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU																DEĞERLENDİRİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU							
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	Görsel Örnek Görül	Etilenmecek Kişiler	O	S	RP	Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Yapılmas Gereken Düzeneleyici Önleyici Faaliyet	Termin Tarihi	O	S	RP	Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet	
47	Genel	Acil durumlar	Acil çıkış kapı ve yönlendirme levhalarının bulunmaması	Acil durumlarda acil çıkış kapısının farfedilememesi, geç tahliye, panik kargaşa	Acil çıkış yönlendirme levhaları mevcut değildir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Yüksek Risk	Acil çıkış yönlendirme levhaları asılmalıdır.	2 ay	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
48	Genel	Acil durumlar	Yangın dolaplarının bakımsız olması veya hazır bulundurulmaması	Yangın anında müdahale edememe sonucu yangının büyümesi, yaralanma, ölüm	Tüm yangın dolapları kontrol edilmektedir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	5	20	1	Cok Yüksek Risk	Yangın dolapları her zaman kullanıma hazır bulundurulmalıdır. Tüm yangın dolapları kontrol edilerek acil durumlarda hemen kullanılabilir hale getirilmelidir. Bez yangın hortumlarının 360° döner 5 yıldır. Yangın hortumları kontrol edilerek hasar gören hortumlar ivedilikte değiştirilmelidir. En az yılda 1 kez yangın tatbikatı yapılarak tıbbi tat arasında görülen eksikler ivedilikte giderilmelidir	1 ay	1	5	5	3	Orta Düşük Risk	Birim İşveren Vekili			
49	Genel	Zemin	Kaygan zemin	Kayma, düşme, yaralanma	Temizlik sonrası uyarı levhaları mevcuttur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	2	Yüksek Risk	Her temizlik sonrasında kullanılması sağlanmalıdır.	Sürekli	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
50	Genel	Lavabolar/ Tuvaletler	Tuvaletlerde çöp kutusu bulunmaması	Temizlik ve hijyenin yetersiz olması sonucu salgın ve bulaşıcı hastalıklar	Ayak pedalı ve kapalı çöp kutuları ve yeterli kişisel temizlik malzemesinin mevcut olduğu görülmüştür.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	2	Yüksek Risk	Mevcut durum korunmalıdır.	Sürekli Kontrol	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
51	Elektrik Odası	Elektrik/ Elektriklerde Çalışma	Yetkisiz kişilerin erişimi	Yangın, yaralanma, ölüm	Elektrik odası kapalı ve kilidi tutulmaktadır, uyarı levhası mevcuttur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Mevcut durum korunmalıdır.	Sürekli Kontrol	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			

		BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMIT MESLEK YÜKSEK OKULU RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU												Doküman No:İSG-RD-027 Yayın Tarihi: 09/09/2024 Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00									
TEHLİKELERE GÖRE RİSKSİYASININ TESPİT TABLOSU																DÜZELTİMLERİN YERİNE GELİŞİMLERİNİN TESPİT TABLOSU							
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	GörölÖrnekGöröl	Etiklenecek Kişiler	RD			Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Yapılması Gereken Düzeltici Önleyici Faaliyet	Tercih Tarih	RD			Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet	
								O	S	RP					O	S	RP						
52	Elektrik Odası	Elektrik/ Elektrikle Çalışma	İstifleme	Yangın, patlama gibi durumlarda yangının büyümesi, kontrol altına alınamaması, malzeme depolanması sebebiyle yetkisiz kişilerin kazan dairesine erişimi	Elektrik odasında malzeme istif yapıldığı görülmüştür.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Elektrik odalarına malzeme istif yapılmamalıdır.Elektrik odalarına boş ve temiz tutulmalıdır. MALZEME KOYMAK, YASAKTIR" uyarı levhaları ve yetkili kişilerin bilgileri asılmalıdır.	1 ay	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
53	Elektrik Odası	Acil durumlar	Yangın söndürme cihazı bulunmaması	Acil durumlarda müdahale edememe veya geç müdahale, yangının büyümesi	Yangın söndürme cihazı mevcut değildir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Elektrik odası yanında yangın söndürücü her an hazır bulundurulmalıdır	1 ay	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
54	Güç Kaynağı Dairesi	Elektrik/ Elektrikle Çalışma	Yetkisiz kişilerin erişimi	Yangın, yaralanma, ölüm	Güç kaynağı odası kapalı ve kilitli tutulmaktadır, uyarı levhası mevcuttur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Mevcut durum korunmalıdır.	Sürekli Kontrol	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
55	Güç Kaynağı Dairesi	Acil durumlar	Yangın söndürme cihazı bulunmaması	Acil durumlarda müdahale edememe veya geç müdahale, yangının büyümesi	Yangın söndürme cihazı mevcut değildir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Güç kaynağı dairesi yanında yangın söndürücü her an hazır bulundurulmalıdır	1 ay	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
56	Genel	Elektrik/ Elektrikle Çalışma	Açıkta bulunan elektrik kabloları	Elektrik çarpması	Açıkta elektrik kabloları mevcuttur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Elektrik kabloları yetkili elektrikçi tarafından kapatılmalı, açıkta kablo bırakılmamalıdır.	1 ay	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			

						BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMIT MESLEK YÜKSEK OKULU RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU										 Doküman No:İSG-RD-027 Yayın Tarihi: 09/09/2024 Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00						
TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU																DÜZELTİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU						
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	GörölÖrnekGöröl	EtilenemecekKıyılar	O	S	RP	Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Yapılmas Gereken Düzeneleyici Önlüyici Faaliyet	Termin Tarihi	O	S	RP	Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet
57	Genel	Acil durumlar	Yangın butonlarının olması edilememesi, yangın çalışmaması	ibhar hasarlı veya edilememesi, yangın farfedilmesi, geç tatbiye	Acil durumlarda yangın ibhar mevcut.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	5	15	2	Yüksek Risk	Yangın ibhar butonları her zaman çalışır durumda olmalıdır. Yangın butonları kontrol edilerek çalışır hale getirilmelidir. En az yılda 1 kez kontrol edilerek eksikler giderilmelidir.	1 ay	1	5	5	3	Orta Düzey Risk	Birim İşveren Vekili		
58	Genel	Elektrik/ Elektrikde Çalışma	Sıyrtmş kablolar	Elektrik kazaları	Açıkta, sıyrtmş kablolar mevcuttur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Çok Yüksek Risk	Açıkta bulunan kablolar için önlem alınmalı, kanalı içerisinden geçirilmelidir.	1 ay	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
59	Genel	Sabitlenmemiş eşyalar	Yüksekten düşmesi	Yaralanma	Sakların yüksekten düşme/devrilme tehlikesi mevcuttur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	2	Yüksek Risk	Sakların devrilmeyecek/düşmeyecek şekilde konumlandırılmalıdır.	2 hafta	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
60	Laboratuvar	Elektrik/ Elektrikde Çalışma	Açıkta bulunan elektrik kabloları	Elektrik kazaları	Açıkta elektrik kabloları mevcuttur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Çok Yüksek Risk	Elektrik kabloları yetkili elektrikçi tarafından kapatılmalı, açıkta kablo bırakılmamalıdır.	1 ay	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
61	Laboratuvar	Acil durumlar	İlyardım malzemelerinin bulunmaması	Yaralanma, kimyasal yangınlar, göze kimyasal sıçraması	İlyardım malzemeleri mevcut değildir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Çok Yüksek Risk	Laboratuvarıda cca dolabı hazır bulundurulmalıdır. Ayrıca kimyasallarla çalışma yapılan laboratuvarlarda göz duşu, boy duşu, göz solüsyonları vb ilyardım önlemleri alınmalıdır	1 ay	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
62	Laboratuvar	Uyarı levhaları	Uyarı levhalarının olmaması	Begisizlik sonucu iş kazaları, yaralanma, yangın	Uyarı levhaları mevcut değildir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Çok Yüksek Risk	Laboratuvarlara uyarı levhaları ve güvenli çalışma talimatları asılmalıdır.	1 ay	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
63	Laboratuvar	Makine/cıgpnar	Makinaların kullanımı ve bakım talimatlarının olmaması	Yanlış ve de izinsiz işlerin kullanımı sonucu kazalar	Makinaların güvenlik, bakım ve kullanım talimatları mevcut değildir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Çok Yüksek Risk	Tüm makinaların türkçe hazırlanmış güvenlik, bakım ve kullanım talimatları olmalıdır.	1 ay	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		

		BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMIT MESLEK YÜKSEK OKULU RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU												Doküman No:İSG-RD-027 Yayın Tarihi: 09/09/2024 Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00									
TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU																DÜZELTİMLERİN YERİNE KALAN FAALİYET TESPİT TABLOSU							
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	Görül Örnek Görül	Etilenecek Kişiler	RİSK			Öncelik	Yapılması Gereken Düzeneleyici Önleyici Faaliyet	Tersin Tarihi	RİSK			Öncelik	Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleyen Faaliyet			
								O	S	RP				O	S	RP							
64	Laboratuvar	Kimyasallarla Çalışma	Çözücülerle yanan malzemelerin kurutulmak üzere etive konulması	Patlama, yangın, yaralanma, ölüm	Çözücülerle yanan malzemeler, patlama riski nedeniyle kurutulmak üzere etive konulmamıştır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Çözücülerle yanan malzemeler, patlama riski nedeniyle kurutulmak üzere etive konulmamıştır.	sürekli kontrol	1	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili				
65	Laboratuvar	Kimyasallarla Çalışma	Birbirleriyle etkileşebilecek kimyasalların bir arada depolanması	Patlama, yangın, ölüm	Kimyasallar özelliklerine göre depolanmamıştır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Mevcut durum korunmalıdır.	sürekli kontrol	1	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili				
66	Laboratuvar	Kimyasallarla Çalışma	Etketsiz kimyasal bulunması	Yangın, patlama, kimyasal yaralar, yaralanma, ölüm	Etketsiz kimyasal bulunmamaktadır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Mevcut durum korunmalıdır.	sürekli kontrol	1	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili				
67	Laboratuvar	Atık yönetimi	Atıkların toplanması ve bertarafı	Sızın, döküm, zehirlenme, yangın, yaralanma	Tüm laboratuvar çalışanlarının çalışmalarını sırasında oluşan atıkları doğru ve güvenli bir şekilde imha etmeleri gereklidir.	-	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Laboratuvar atıkları niteliklerine göre ayrı ayrı toplanmalı, uygun olarak etiketlenmeli ve yetkili kuruluşlara gönderilerek bertaraf edilmelidir.	1 ay	1	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili				
68	Laboratuvar	Kimyasallarla Çalışma	Laboratuvar ortamında yiyecek içecek tüketilmesi	Kimyasal maddelerle temas sonucu kimyasal yutulması, zehirlenme	Laboratuvar ortamında yiyecek içecek tüketimi yasaktır, uyarı levhaları mevcut değildir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Uyarı levhaları asılmalıdır.	1 ay	1	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili				
69	Laboratuvar	Gözetim	Laboratuvar güvenlik kurallarına uyulmaması	Yangın, patlama, yaralanma, ölüm	Laboratuvar kurallarına uyulmadığı tespit edilmiştir.	-	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Laboratuvar kurallarına uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilmelidir. Uzun saçlar, sallantılı kıyafetler ve bol elbiseler laboratuvar ortamında tehlikeye yol açacaklarından dolayı; uzun saçlar arkada toplanmalı, sallantılı kıyafetler giyilmemelidir, bol elbise giyilmemelidir. Laboratuvar önüğü daima kapalı olmalıdır. Önü açık önlükte çalışmak tehlikeli ve yasaktır.	Sürekli kontrol	1	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili				
70	Laboratuvar	Laboratuvar malzemeleri/ ekipmanları	Kirli veya kırık cam malzemeler	Kırılma, düşme, patlama, yaralanma	Cam malzemeler kullanırken dikkatli olunmalı, keskin uçlu kullanılmamalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Kirli ve çatlak cam eşyalar kullanılmamalıdır. Özellikle uzun cam eşyalar taşırken dikkatli olunmalı, keskin uçlu kullanılmamalıdır. Ani kırılmalara karşı çok dikkatli olunmalı, kırılma ve parçalanma riski taşıyan cam eşyaları kullanılmamalıdır. Kırılan cam eşyaları temiz su ile yıkanmalıdır.	Sürekli kontrol	1	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili				

		BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMIT MESLEK YÜKSEK OKULU RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU												Doküman No:İSG-RD-027 Yayın Tarihi: 09/09/2024 Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00								
TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU														DÜZELTİMLERİN GİZLİ FAALİYETİ TESPİT TABLOSU								
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	Görül Örnek Görül	Etilenecek Kişiler	O	S	RP	Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Yapılacak Gereken Düzeltici Faaliyet	Termin Tarihi	O	S	RP	Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet
71	Genel	Elektrik/ Elektrik/ Çalışma	Sabit kurulumlar ve tesisatın, düzenli şekilde yetkili kişilerce kontrol edilmemesi, bakımlarının yapılması	Elektrik çarpması sonucu yaralanma, ölüm, yangın	Elektrik tesisatının periyodik kontrol kayıtları bulunmamaktadır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	5	20	1	Cok Yüksek Risk	Elektrik tesisatı yetkili kişiler tarafından düzenli olarak kontrol edilmeli, kontrollere dair kayıtlar tutulmalı ve muhafaza edilmelidir. Aydınlatma devresi de dahil olmak üzere; bütün elektrik tesisatı bir yılı geçmeyen süreler içinde yetkili kişiler tarafından kontrol edilmeli ve bakıma tabiidir.	2 Ay	1	5	5	3	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
72	Genel	Elektrik/ Elektrik/ Çalışma	Elektrik Tesisatının topraklama ölçümünün yapılmış olması	Elektrik çarpması sonucu yaralanma, ölüm	Elektrik topraklama tesisatının periyodik kontrol kayıtları bulunmamaktadır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	5	20	1	Cok Yüksek Risk	1-Elektrik topraklama tesisatı yetkili elektrikçiler tarafından yılda bir kez kontrol edilmelidir. 2-Tüm elektrikli makinelerin gövdelerinde topraklama olmadık ve periyodik olarak kontrolleri yapılmalıdır.	2 Ay	1	5	5	3	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
73	Genel	Elektrik/ Elektrik/ Çalışma	Teknik personelin kaçak akım rölelerini iptal etmesi	Elektrik çarpması, yangın, yaralanma, ölüm	Uyarı levhaları mevcut değildir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	5	20	1	Cok Yüksek Risk	Teknik personelin enerji kesimlerine dayanarak kaçak akım rölelerini giriş ve çıkışlarını kapatılarak ya da besleme kesicilerinin değiştirilerek kaçak akım korumasını iptal etmesine karşı eğitim verilmeli, uygun levhalar asılarak önlem alınmalıdır.	1 Ay	1	5	5	3	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
74	Genel	Elektrik/ Elektrik/ Çalışma	Kaçak akım rölelerinin açma işlemi ve açma sonuçlarına ilişkin test belgelerinin yapılmış olması	Elektrik çarpması sonucu yaralanma, ölüm, yangın	İçerisindeki kaçak akım rölelerinin test belgeleri bulunmamaktadır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	5	20	1	Cok Yüksek Risk	İçerisinde bulunan kaçak akım rölelerinin açma işlemi ve açma sonuçlarına ilişkin test belgeleri olmalıdır. Kaçak akım rölelerinin kontrol ettirilen noktalarından ölçümler alınarak test işlemi gerçekleştirilmelidir. Hangi kaçak akım rölesinin ne kadar sürede devreye girdiği bilinmemelidir. Bu noktada kaçak akım rölesinin hem açma işlemi hem de açma zamanı kontrol edilmeli, standartlara uygun şekilde değiştirilmelidir.	2 Ay	1	5	5	3	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
75	Genel	Acil Durumlar	Acil çıkış yollarının yönlendirme ve işaretlemelerinin olmaması	Acil durumlarda çıkış yolunun bulunamaması, geç tahliye edilmesi sonucu yaralanma veya ölüm	Acil çıkış yollarının yönlendirme ve işaretlemeleri mevcut değildir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	5	20	1	Cok Yüksek Risk	Acil çıkış yolları Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenmelidir, işaretler uygun yerlere konulmalı ve kalıcı olmalıdır.	1 ay	1	5	5	3	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
76	Genel	Acil Durumlar	Acil eylem planı elodığı v	Acil durumlarda sınısında panik, tahliye	Katlarda kaçış planları mevcut değildir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Bir tehlike halinde çalışanların neleri yapacağı, hangi yollardan nasıl kaçılacağı, nerede toplanacağı, kurtkire nasıl haber verileceği gibi hususları belirtilen bir acil durum eylem planı hazırlanmalı ve katlara asılmalıdır.	2 ay	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
77	Genel	Acil Durumlar	Yeterli sayıda ilkyardım eğitimini almış personel bulunmaması	Bir kaza veya yaralanma olduğunda gerekli olan ilk müdahalenin yapılmaması sonucu yaralanma, ölüm	İlkyardım eğitimi almış personel bulunmamaktadır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	İlkyardım eğitimlerinin mevzuatı uygun olarak yinelenmesinin sağlanması gerekmektedir.	3 yılda 1 yenileme eğitimi	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		

		BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMIT MESLEK YÜKSEK OKULU RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU												Doküman No:İSG-RD-027 Yayın Tarihi: 09/09/2024 Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00								
TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU														DEĞERLENDİRİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU								
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	Görsel Örnek Görül	Etilenecek Kişiler	RD O	RD S	RD RP	Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Yapılması Gereken Düzeneleyici Öncelikli Faaliyet	Termin Tarihi	RD O	RD S	RD RP	Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet
78	Genel	Acil Durumlar	Deprem öncesinde güvenliğin önlemlerinin alınmaması, deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler ile ilgili çalışanların bilgilendirilmemesi	Yaralanma, ölüm	Deprem esnasında devrilmeye, düşmeye sebep verebilecek dolaplar, eşyalar ve ekipmanlar sabitlenmelidir.	-	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	5	20	1	Cok Yüksek Risk	Deprem esnasında devrilmeye, düşmeye sebep verebilecek eşyalar ve ekipmanlar sabitlenmeli, düşmeye sebebiyet vermeyecek şekilde konumlandırılmalıdır. Deprem esnasında yapılması gerekenler ve deprem sonrasında yapılması gerekenler hakkında çalışanlara eğitim verilmelidir.	1 ay	1	5	5	3	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
79	Genel	Acil Durumlar	Deprem öncesinde güvenliğin önlemlerinin alınmaması	Yaralanma, ölüm	Depreme Dayanıklılık Raporu mevcut değildir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	5	20	1	Cok Yüksek Risk	Belediye, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kaymakamlık gibi resmi kurumlara başvurularak Depreme Dayanıklılık Raporu alınmalıdır.	2 ay	1	5	5	3	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
80	Genel	Acil Durumlar	Acil durumların toplanma noktasının belirlenmemiş olması	Acil durumlarda yaralanma, ölüm	Acil toplanma noktası belirlenmemiştir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	5	20	1	Cok Yüksek Risk	1) Güvenli bir noktanın acil durum toplanma alanı olarak belirlenmelidir. 2) Belirlenen alanın tüm personele bildirilmesi gerekmektedir.	2 ay	1	5	5	3	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
81	Genel	İlaçlama	Düzenli olarak yetkililer tarafından ilaçlama yapılması, bilimsel, kontrolsüz ve düzensiz ilaçlama yapma veya ilaçlama yapmama nedeniyle, hastaların çoğalması	Hijyenik olmayan ortam koşulları, sağlık sorunları	Düzenli ilaçlama yapılmamaktadır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	2	Yüksek Risk	haşarat, böcek ve kemirici hayvanların bulunmaması için her türlü önlem alınmalı, yok edilmesi için gerekli enstrüman, rodentisit maddeler kullanılmalı, üremeyi kolaylaştıran şartlar yok edilmeli, yuvaları yakılarak bostaltılmalı, uygun aralıklarla enstrüman uygulaması yapılmalıdır.	6 ayda 1	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
82	Genel	İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları	İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt altına alınmaması	İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi	Bilgilendirme amaçlı bu maddeden emniyet.	-	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	2	Yüksek Risk	Yetkililerce iş kazası ve meslek hastalıkları kayıtları tutulmalıdır ve öncelikli iş kazaları referans alınarak ileride olabilecek kazaların önüne geçilebilmesi sağlanmalıdır.	gerçekleşen her 6 ayda 1	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
83	Genel	İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları	İş kazası ve meslek hastalıklarının SGK ya bildirilmemesi	İdari sorumluluk ve ceza	Bilgilendirme amaçlı bu maddeden emniyet.	-	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	2	Yüksek Risk	İş kazası ve meslek hastalığı tespiti edildikten sonraki 3 iş günü içerisinde www.sgk.gov.tr adresinden iş kazası ve meslek hastalıkları bildirim formu ile elektronik olarak yapılmalıdır. Bu konu hakkında işverenler ve çalışanlar bilgilendirilmelidir.	gerçekleşen her 6 ayda 1	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
84	Genel	Temizlik-Hijyen	Çalışma alanının düzenli ve yeterli bir şekilde temizlenmemesi	Temizlik ve hijyenin yetersiz olması sonucu salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılması, halk sağlığını tehdit eden durumların oluşması.	İşletmenin genel temizlik durumunun en etkili seviyeye getirilmesi sağlanmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	İşin yapıldığı alanda temizlik düzenli olarak yapılmalı ve çalışma ortamında, hijyen açısından gerekli şartlar sağlanmalıdır. İşletmeye özgü Temizlik ve Dezenfeksiyon Planı oluşturulmalı ve uygulanması sağlanmalıdır. Temizlik işleri için talimat hazırlanmalı, çalışanlara okutulup imzalatılmalıdır.	stresli kontrol	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
85	Genel	Sağlık	Eczza dolabının bulunmaması veya boş olması	İlkyardım gerektiren durumların meydana gelmesi halinde müdahalenin yapılamaması	İlkyardım malzemeleri mevcut değildir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	3	12	2	Yüksek Risk	Eczza dolabı ve ilkyardım malzemeleri temin edilmelidir. Ayrıca ilkyardım malzemelerinin miktarı ve son kullanma tarihleri düzenli olarak kontrol edilmelidir.	2 ay	1	3	3	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		

		BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEK OKULU RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU												Doküman No:İSG-RD-027 Yayın Tarihi: 09/09/2024 Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00									
TEHLİKELERE GÖRE RİSK SİYAKSİNİN TESPİT TABLOSU																DÜZELTİLENDİRİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU							
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	Görsel Örnek Görül	Etilencek Kişiler	RD O	RD S	RD RP	Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Yapılmas Gereken Düzeltici Önleyici Faaliyet	Termin Tarihi	RD O	RD S	RD RP	Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet	
86	Genel	Sağlık	Periyodik muayenelerinin yapılması	Sağlık riski ve meslek hastalıkları	Periyodik muayeneleri yapılmamıştır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak en az 5 yılda bir sağlık muayeneleri yapılmalıdır. Ancak hekimin öngörmesi halinde bu süreler kısıllabilir.	2 ay	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
87	Genel	Sağlık	Çalışanların işe giriste sağlık kontrollerinin (işe giriş muayeneleri) yapılması	Yaralanma, meslek hastalığı, maddi hasar	Çalışanlar işe başlamadan işe giriş muayeneleri yapılmaktadır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Mevcut durum korunmalıdır.	İşe giriş olması halinde	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
88	Genel	Sağlık	Çalışanlara tetanoz aşısının yapılması	Çalışanların hastalanması, ağır yaralanma	Tetanoz aşısı yapılmamıştır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2	Yüksek Risk	Temizlik personellerine ve teknik hizmet personellerine tetanoz aşısı yapılmalıdır. Aşı yaptırmak istemeyen çalışanlara "Aşı Red Formu" imzalatılmalıdır.	2 ay	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
89	Genel	Eğitim	Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi alınması	Yapılan işle ilgili bilgi eksikliği sonucu yaralanma, meslek hastalığı. İş güvenliği kuralı ve talimatlarına uyuma stresinin uzaması sonucu çalışmada güvenlik kültürünün gelişmemesi.	İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri yapılmıştır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Çalışanlara Temel İSG eğitimlerinin verilmesi, 3 yılda 1 yapılan çalışmalara uygun ek eğitimlerin verilmesi sağlanmalıdır. Çalışmaya başlayacak her yeni personel için, işbaşı yapmadan önce Temel İSG Eğitiminin alınması sağlanmalıdır.	3 yılda 1 kez	1	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
90	Genel	Eğitim	Acil Durum Eğitimi verilmesi	Acil Durum personelinin bilgisizlik sonucu panik yaşaması, yaralanma, ölüm	Acil durum eğitimi yapılmıştır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	5	20	1	Cok Yüksek Risk	Düzenli olarak eğitimler yenilenmelidir.	Yılda 1 kez	1	5	5	3	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili			
91	Genel	Eğitim	Çalışanların yüksekte çalışma eğitimi alınması	İş kazası, yaralanma, ölüm	Yüksekte çalışma eğitimi yapılmamıştır. Saha gözetimi sırasında yüksekte çalışma yapıldığı görülmemiştir fakat yapılması durumunda belirtilen tedbirler alınmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Yapılan işlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde belirtildiği gibi "Yüksekte yapılan çalışmalarda çalışanlara yüksekte çalışma ile ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilmelidir." Özellikle yüksekte çalışma işlerinde çalışan personel yüksekte çalışma eğitimi almadan çalıştırılmamalıdır.	gerçekleşmesi halinde	1	4	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
92	Genel	Kişisel Koruyucu Donanımlar	Çalışanların yapılan işe uygun kaymaz tabanlı ayakkabı, çelik burunlu ayakkabı v.b. kullanılması	Yaralanma, uzuv kaybı	Saha gözetimi sırasında temizlik elle taşıma, bakan-onarım vb işler görülmüştür. İlgili işler yapıldığı sırada belirtilen önlemler alınmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1	Cok Yüksek Risk	Elle kaldırma yapılan işlerde ve ağır yük taşıyan çalışmalarda kullanılması için çelik burunlu ayakkabı, zeminde kayma riski olduğu durumlarda kaymaz tabanlı ayakkabı temin edilip, çalışanların bu koruyucuları kullanması sağlanmalıdır. Elektrik işlerinde çalışan personellere yalıtılan elektrikli ayakkabı temin edilmelidir.	stresli kontrol	1	4	4	4	4	Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		

		BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMIT MESLEK YÜKSEK OKULU RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU												Doküman No:İSG-RD-027 Yayın Tarihi: 09/09/2024 Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00												
TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN TESPİT TABLOSU																DÜZELTİLENDİRİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU										
Risk No	Faaliyet Alanı	Faaliyet	Tehlike	Zarar	Mevcut Durum	Görüş/Örnek Görüş	Etilenecek Kişiler	O	R	D	S	RP	Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Yapılacak Gereken Düzeltici Faaliyet	Termin Tarihi	O	R	D	S	RP	Risk Derecesi	Öncelik Sırası	Sorumlu	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşen Faaliyet
93	Genel	Kişisel Koruyucu Donanımlar	Çalışanların; kimyasal maddeler ile çalışma sırasında cilt, göz, solunum vb. temasını önleyecek şekilde uygun nitelikte kişisel koruyucu donanımları (eldiven, maske vb.) kullanmaması.	Cilt,göz ve solunum yollarında iritasyon meydana gelmesi ve meslek hastalıkları.	Saha gözetimi sırasında temizlik ilaçlama vb işler görülmüştür.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1		Cok Yüksek Risk		Çalışanların kimyasal maddelerle çalışmaları esnasında eldiven, maske ve önlük gibi kişisel koruyucu donanım kullanmaları sağlanmalı, kullanımının takibi yapılmalıdır.	strekli kontrol	1	4	4	4	4		Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
94	Genel	Kişisel Koruyucu Donanımlar	Çalışanların; kişisel koruyucu donanım kullanmaması	Meslek hastalığı	Saha gözetimi sırasında KKD kullanımı gerektiren işler görülmüştür. Temizlik, ilaçlama, bakım-onarım vb işler sırasında KKD kullanımı zorunludur.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1		Cok Yüksek Risk		Tüm çalışanlara yaptıkları işe ve fiziksel özelliklerine uygun Kişisel Koruyucu Donanım temin edilmeli ve kullanımı denetlenmelidir.	strekli kontrol	1	4	4	4	4		Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
95	Genel	Bakım-Onarım Faaliyetleri	Uyarı levhalarının olmaması	Elektrik çarpması, yaralanma, ölüm	Bakım-onarım işleri için uyarı levhaları mevcut değildir.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1		Cok Yüksek Risk		Bakım-onarım işleri sırasında pano çevresine uyarı levhaları konularak çalışanlar bilgilendirilmelidir.	gerçekleşmesi halinde	1	4	4	4	4		Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
96	Genel	Bakım-Onarım Faaliyetleri	Etkileme-kilitleme yapılmaması	Elektrik çarpması, yaralanma, ölüm	Bakım-onarım işleri sırasında belirtilen önlemler alınmalıdır.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	1		Cok Yüksek Risk		Tüm bakım-onarım çalışmalarında, çalışanları makinelerden ya da elektrik akımından sayılabilecek risklere karşı korumak amacıyla kilitleme-etiketleme sistemi kullanılmamalıdır.	gerçekleşmesi halinde	1	4	4	4	4		Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
97	Genel	Psikososyal Risk Faktörleri	İşyerinde stres	Huzursuzluk, moral-motivasyon düşüklüğü, işine kendini verememe	İşyerinde yapılan gözlemlerde; çalışanlarda huzursuzluk, moral-motivasyon düşüklüğü görülmüştür.		Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	2		Yüksek Risk		Personel ile yönetim arasında iyi bir iletişim sağlanmalı, çalışanlara iş ile ilgili sorunların rahatlıkla paylaşılabilecekleri anlatılmalıdır.	strekli kontrol	1	3	3	4	4		Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		
98	Genel	Temizlik-Hijyen	Güvenlik tedbirlerini almadan yapılan cam temizliği	Yüksekten Düşme	Cam temizliği öncesinde alınacak tüm güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Gerekli durumlarda sepetli araç kullanmalıdır. Cam temizliği yapan personel yitilecektir.	-	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	4	12	2		Yüksek Risk		Çalışmaya başlamadan önce iş izin sistemi ve güvenli çalışma sistemleri oluşturularak hazırlık yapılmalıdır. Uygun olmayan çalışma durumunda çalışmanın durdurulması gerekmektedir.	strekli kontrol	1	4	4	4	4		Kabul Edilebilir Risk	Birim İşveren Vekili		



SONUÇ

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu'nda görülen tehlikeli durumlar Balıkesir Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından belirlenerek bu tehlikeler karşısında doğabilecek riskler değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmede 67 adet 1. derece risk, 29 adet 2. derece risk, 2 adet 3. derece risk tespit edilmiştir. Balıkesir Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından belirlenen tehlike ve risklere karşı alınabilecek önlemler ve bu önlemlerin alınmasında sorumlu kişiler oluşturulmuştur. Bu önlemlerin alınması için uygun hedef tarih analizde belirtilmiştir.

Oluşabilecek yeni riskler sürekli takip edilmeli ve önlemleri alınmalıdır. Özlük dosyası(sgk girişi, sağlık raporu, isg eğitimi, KKD zimmet formu, mesleki eğitim belgesi vb. evraklar)tamamlanmadan hiç bir personel işe başlatılmamalıdır. Sağlık tetkikleri için iş yeri hekiminin uygun gördüğü periyotlarda sağlık tetkikleri yenilenmelidir. Tüm makinaların,cihazların periyodik kontrolleri yaptırılıp sürekli takip altında tutulmalıdır. Bu konu hakkında sık sık denetlemeler yapılmalı ve personel uyarılmalıdır. Yüksekte yapılacak çalışmalarda çalışma yapacak personellere yüksekte çalışma eğitimi aldırılmalı, iş yeri hekiminden yüksekte çalışabilir sağlık raporu hazırlanmalı ve yüksekte çalışma izin formu doldurulmalı, yüksekte çalışma yapacak personelin gerekli koruyucuları(paraşüt tipi emniyet kemeri, baret vb.)yoksa yüksekte çalışma yapmasına kesinlikle izin verilmemelidir. Alt işverenlerden gerekli isg evrakları eksiksiz alınmadan okul içerisinde çalışma yapılmasına kesinlikle izin verilmemelidir.

Dilara ÖZESMER
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
09/09/2024